

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年6月29日


リコール届出番号	外-3434	リコール開始日	令和4年6月29日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 マティアス シェーパース	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	原動機（燃料パイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機に装着されている燃料パイプの取付けボルトにおいて、締め付けトルクの設定値が不適切なため、走行振動等により当該ボルトが緩むものがある。そのため、燃料漏れにより、ガソリン臭の発生とともに、エンジン制御システム故障の警告灯が点灯し、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料パイプ取付けボルトを新品へ交換し、規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	149件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 弊社インターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	DBA-6RCJZ	VW ホﾟロ 1.2/66kW	WVWZZZ6RZFU097236～WVWZZZ6RZHU113068 平成27年9月3日～平成30年1月26日	20,187	
	DBA-6RCJZW	VW クロスホﾟロ 1.2/66kW	WVWZZZ6RZFU099130～WVWZZZ6RZHU111570 平成27年9月3日～平成29年12月12日	651	
	DBA-6RCZE	VW ホﾟロ Blue GT/110kW	WVWZZZ6RZGY000139～WVWZZZ6RZHY311888 平成27年7月15日～平成29年8月10日	602	
	ABA-16CZD	サﾟﾞ・ビﾟｰトル 1.4/110kW	WVWZZZ16ZHM600788～WVWZZZ16ZKM719369 平成28年9月7日～令和元年8月30日	1,051	
	ABA-16CZDW	サﾟﾞ・ビﾟｰトルDUNE 1.4/110kW	WVWZZZ16ZGM622579～WVWZZZ16ZHM636431 平成28年4月12日～平成30年2月19日	794	
	ABA-AUCHP	ゴルフウﾟリアント 1.4/103kW	WVWZZZAUZHP757024～WVWZZZAUZJP623782 平成29年4月7日～平成30年8月10日	3,210	
	DBA-AUCHP	VWゴルフウﾟリアント 1.4/103kW	WVWZZZAUZGP500666～WVWZZZAUZHP575570 平成27年7月22日～平成29年4月13日	2,238	

フォルクス ワーゲン	DBA-AUCJZ	VWゴルフ 1.2/77kW	WVWZZZAUZFW346192～WVWZZZAUZJW252023 平成27年6月20日～平成30年9月13日	13,924	
		VWゴルフヴァリアント 1.2/77kW	WVWZZZAUZFP631687～WVWZZZAUZJP602004 平成27年7月6日～平成30年7月5日	5,545	
	DBA-AUCPT	VWゴルフ 1.4/103kW	WVWZZZAUZFW343976～WVWZZZAUZJW284679 平成27年6月20日～平成30年9月13日	11,606	
	DBA-1TCZD	ゴルフトゥーラン 1.4/110kW	WVGZZZ1TZGW506941～WVGZZZ1TZKW047505 平成27年10月18日～平成31年4月22日	11,341	
	ABA-5NCZE	テイグアン 1.4/110kW	WVGZZZ5NZHW340999～WVGZZZ5NZJW966293 平成28年11月15日～平成30年8月4日	5,829	
	DBA-3CCZE	パサートセダン 1.4/110 kW	WVWZZZ3CZFE519366～WVWZZZ3CZJE210919 平成27年6月20日～平成30年7月17日	3,306	
		パサートヴァリアント 1.4/110 kW	WVWZZZ3CZFE515329～WVWZZZ3CZKE000957 平成27年7月6日～平成30年10月15日	7,226	
	DBA-7NCZD	シヤラン 1.4/110 kW	WVWZZZ7NZGV205571～WVWZZZ7NZKV006416 平成27年8月21日～平成31年1月17日	3,731	
(計 13 型式)	(計 15 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年6月20日～令和元年8月30日	(計 91,241 台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図

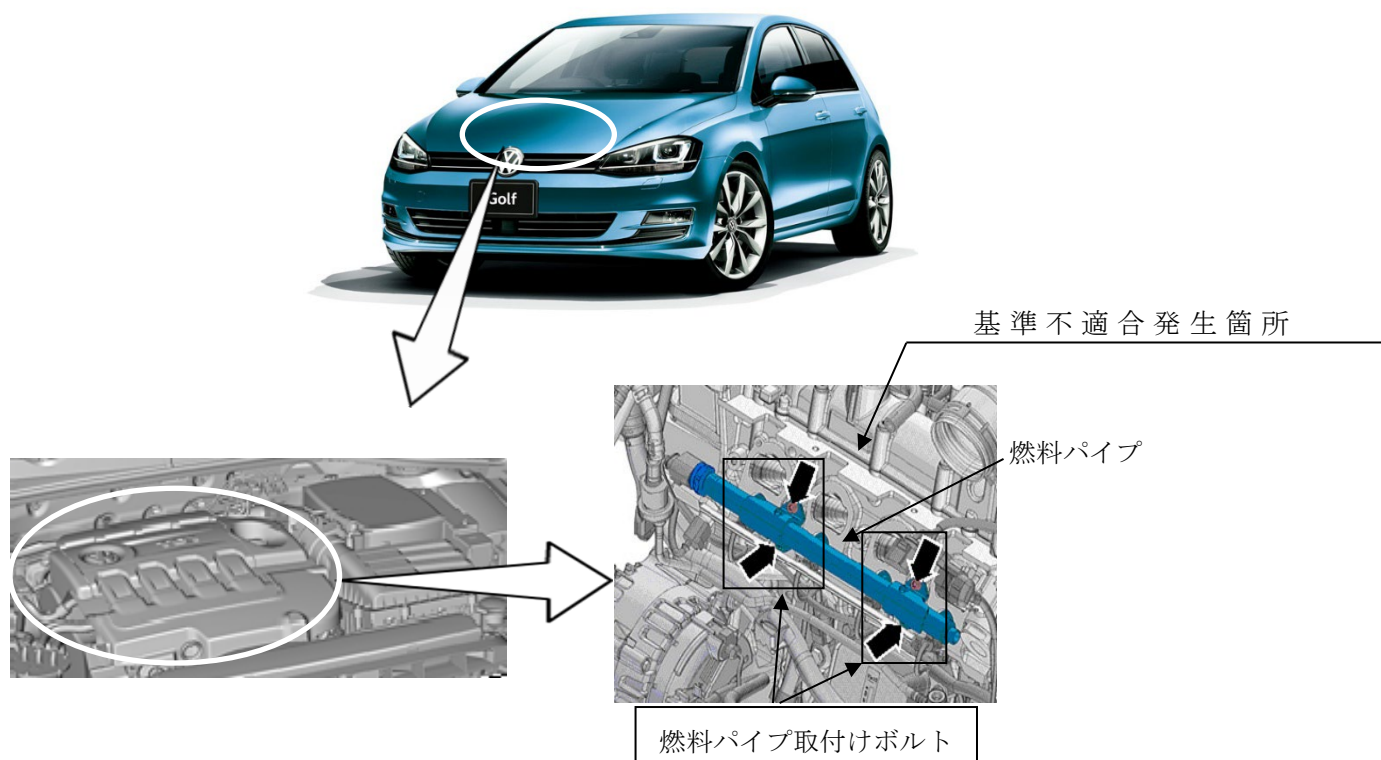

注： は、交換する部品を示す。

不具合の内容

原動機に装着されている燃料パイプの取付けボルトにおいて、締め付けトルク的设计値が不適切なため、走行振動等により当該ボルトが緩むものがある。そのため、燃料漏れにより、ガソリン臭の発生とともに、エンジン制御システム故障の警告灯が点灯し、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料パイプ取付けボルトを新品へ交換し、規定トルクで締め付ける。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3434、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

